

# Испытание активной стали статора

Петриков Леонид Васильевич, Корначенко Геннадий Николаевич  
"Асинхронные двигатели, обмоточные данные, ремонт и модернизация, справочник" 2000 г.  
Приводится с некоторыми изменениями.

Rev. 01 20 Apr 2021

После очистки от загрязнений активную сталь осматривают и производят дефектацию. На поверхностях сердечника не должно быть цветов побежалости, свидетельствующих о замыкании между листами стали, следов оплавлений, механических задиров и истираний, не обеспечивающих надежного крепления клина в пазу. В пазах не должно быть выступающих листов. Обнаруженные дефекты отмечают мелом и заносят в ведомость дефектов. По результатам осмотра устанавливают вид ремонта сердечника. Сердечники с отремонтированной сталью подвергают испытаниям.

Максимальное превышение температуры отдельной точки сердечника над температурой окружающей среды по истечении 90 мин. не должно быть более 45°C. Максимальная разность превышений температур отдельных зубцов сердечника по истечении 90 мин. не должна быть более 25°C.

Устранение замыканий между листами сердечника статора производят специально заточенным тонким и узким ножом. Листы зубцов разводят и на возможно большую глубину, не менее 10–15 мм. устанавливают пластины слюды толщиной 0,05 – 0,07 мм. на лаке. Можно использовать эпоксидную смолу ЭД-16 или ЭД-20 с отвердителем полиэтиленполиамином в соотношении 1:10. Обширное замыкание листов активной стали на роторе (особенно если ротор в процессе работы истирался о статор и сталь имеет следы трения) устраняют общей проточкой стали ротора до устранения замыкания листов с последующим травлением азотной кислотой. При этом необходимо уложиться в допуски по воздушному зазору.

Ремонт оплавленных участков выполняется если сталь повреждена на одном–двух зубцах не более 10% длины сердечника. Оплавленные участки вырубает на глубину, где нет сплавленных между собой листов сердечника и остатков расплавленной меди. Заусенцы между листами удаляют с помощью шабера или шлифовальной машинки с мелкозернистым абразивным камнем. Механически обработанную поверхность сердечника необходимо протравить 70% азотной кислотой.

Испытание сердечника проводят в целях проверки наличия и значений превышений температуры отдельных пакетов сердечника статора, возникающих из-за замыканий между листами, и определения удельных потерь в спинке сердечника.

При испытании в спинке сердечника статора создают переменный магнитный поток с индукцией  $B = 1 \text{ Тл}$  при частоте 50 гц с помощью специально намотанной намагничивающей обмотки из изолированного провода (без металлической оболочки). Для обеспечения формы кривой напряжения, близкой к синусоидальной, рекомендуется на намагничивающую обмотку подавать линейное, а не фазное напряжение.

Напряжение источника питания по условиям электробезопасности следует выбирать, по возможности наименьшим. Число витков намагничивающей обмотки  $w_1$  подбирают так, чтобы намагничивающий ток  $I_1$  соответствовал возможностям источника питания. Для контроля магнитного потока на сердечник наматывают, кроме намагничивающей обмотки, также контрольную обмотку.

#### 1. Расчет намагничивающей и контрольной обмоток.

1. 1. Все обозначения расчетных величин и исходные данные для расчета обмоток и полученные данные при испытании приводятся в протоколе испытания сердечника.

1. 2. Коэффициент заполнения сердечника электротехнической сталью, покрытой лаком, принимают по таблице:

Толщина листов сердечника статора, мм.	коэффициент заполнения сталью, $K_c$
0,35	0,9
0,5	0,93

1. 3. Напряжение, в, на один виток намагничивающей обмотки:

$$U_0 = \frac{k \times Q_c}{45}$$

где:  $k = 1,1 - 1,25$  (бóльшие значения относятся к сердечникам с бóльшим внутренним диаметром);  $Q_c$  – площадь сечения спинки сердечника статора,  $см^2$ :

$$Q_c = (l - n \times b_k) \times h_c \times K_c$$

$l$  – длина сердечника,  $см$ ,  $n$  – количество вентиляционных каналов,  $b_k$  – ширина вентиляционных каналов,  $см$ ,  $h_c$  – высота спинки статора,  $см$ ,  $K_c$  – коэффициент заполнения сталью сердечника.

При отсутствии вентиляционных каналов:

$$Q_c = l \times h_c \times K_c$$

где  $h_c$  – высота спинки,  $см$ :

$$h_c = \frac{1}{2} \times (D_H - Di - 2 \times h_{\Pi})$$

где:  $D_H$  – диаметр статора наружный,  $см$ ,  $Di$  – диаметр расточки статора, внутренний диаметр,  $см$ ,  $h_{\Pi}$  – высота паза (глубина),  $см$ .

1. 4. Число витков намагничивающей обмотки:

$$w_1 = \frac{U_1}{U_0} = \frac{45 \times U_1}{k \times Q_c}$$

где  $U_1$  – напряжение, в, намагничивающей обмотки от имеющегося источника напряжения для испытания. Полученный результат (число витков) округлить до ближайшего целого числа.

1. 5. Ток потребляемый намагничивающей обмоткой,  $A$ :

$$I_1 = \frac{(1,05 \div 1,1) \times \pi \times D_0 \times AW}{w_1}$$

где:  $D_0$  – диаметр середины спинки сердечника,  $см$ :  $D_0 = D_H - h_c$ ,  $AW$  – МДС,  $A/см$ , для отечественных марок электротехнической стали выбирают по таблице:

марка стали	МДС, $A/см$	примечание
1411	2,4 – 2,5	горячекатаная
1511, 1512, 1513	2,5 – 3	холоднокатаная
3411, 3412, 3413	2 – 2,5	

1. 6. При неизвестной марке стали принимают МДС равной  $AW = 2,5 - 3 A/см$ .

1. 7. Сечение медного провода для намагничивающей обмотки выбирают из расчета плотности тока:

$$J = 2 \div 3,5 A/мм^2 \quad S_{\text{ПРОВОДА}} = \frac{I_1}{J}$$

1. 8. Число витков контрольной обмотки:

$$w_2 = \frac{45 \times U_2}{k \times Q_c}$$

где:  $U_2$  – напряжение на выводах контрольной обмотки (выбирают по пределам измерения ваттметра и вольтметра, подключенных к этим выводам), в.

1. 9. Подводимая (полная) мощность, необходимая для питания намагничивающей обмотки при испытании,  $kVA$ :

$$P_0 = U_1 \times I_1 \times 10^{-3}$$

1. 10. Масса сердечника статора без зубцов,  $kg$  (значение веса необходимо для вычисления потерь  $Вт$  на  $kg$  стали):

$$G = 3,14 \times \gamma \times Q_c \times D_0$$

здесь  $\gamma$  – плотность электротехнической стали сердечника,  $kg/dm^3$ ,  $D_0$  – диаметр середины спинки сердечника,  $см.$ ,  $D_0 = D_H - h_c$ ,  $Q_c$  – сечение спинки статора.

Для отечественных марок электротехнической стали плотность в таблице:

марка стали	плотность, $kg/dm^3$
1411, 3411, 3412, 3413, 1511, 1512, 1513	7,65

При не известной марке стали принимается  $\gamma = 7,68 \text{ } kg/dm^3$  и тогда формулу п. 1. 10 можно представить в виде:

$$G = 24,11 \times Q_c \times D_0$$

Удельные потери,  $Вт$  в статоре:

$$P_{пот} = \frac{40 \times K_{тр} \times \frac{w_1}{w_2} \times P_B}{Q_c \times (D_H - h_c)}$$

$K_{тр}$  – коэффициент трансформации трансформатора тока (см. схему ниже),  $P_B$  – показания ваттметра контрольной обмотки (мощность контрольной обмотки).

Если в намагничивающей обмотке индукция не  $1 \text{ Тл}$ , ( $U_2$  не равно расчетному) то формула приведения к этому значению удельных потерь:

$$P_{прпот} = \frac{P_{пот}}{B^2}$$

Удельные потери,  $Вт$  на  $kg$  стали статора:

$$P_{вткг} = \frac{P_{пот}}{G} \quad \text{или} \quad P_{вткг} = \frac{P_{прпот}}{G}$$

Удельные потери, приведенные к индукции  $1 \text{ Тл}$ , не должны превышать:

для горячекатанных высоколегированных сталей  $2,5 \text{ Вт/кг}$ .

для холоднокатанных сталей  $1,7 \text{ Вт/кг}$ .

## 2. Сборка схемы и подготовительные работы.

2. 1. Схема испытаний приведена на рис. 1.

2. 2. Намагничивающую обмотку наматывают на сердечник статора, располагая ее тремя группами под углом  $120^\circ$  или равномерно по длине окружности. На перегибах под провод подкладывают изоляционные прокладки из дерева, электротехнического или асбестового картона.

2. 3. Наматывают контрольную обмотку. Провод контрольной обмотки должен плотно прилегать к внутренней поверхности статора.

2. 4. В цепи питания намагничивающей обмотки устанавливают измерительный трансформатор тока, при необходимости трансформатор напряжения или добавочный резистор к вольтметру. Номинальный ток трансформатора тока должен соответствовать намагничивающему току  $I_1$ .

Намагничивающую обмотку присоединяют к источнику питания через предохранители (выключатель, рубильник), выбираемые по току потребляемому обмоткой.

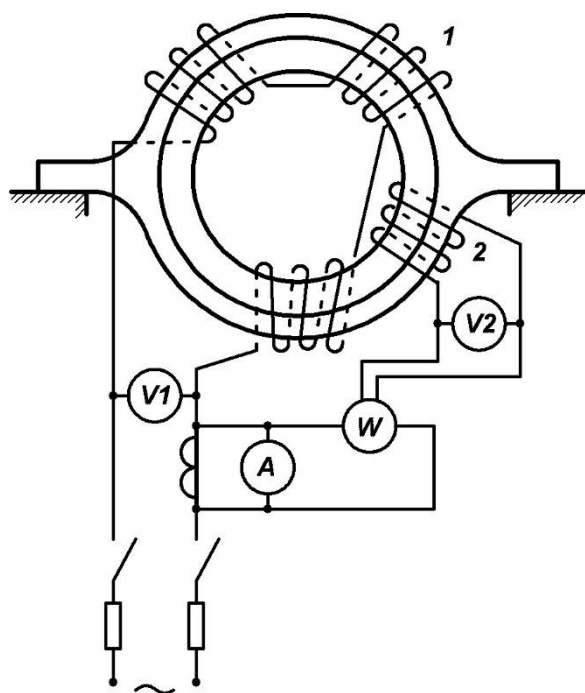


Рис. 1. Схема испытания активной стали статора:

1 – намагничивающая обмотка,  
2 – контрольная обмотка.

$W$  – ваттметр,  $A$  – амперметр,  $V1$ ,  $V2$  – вольтметры.

2. 5. Собирают цепь схемы контрольной обмотки. Напряжение на контрольной обмотке должно быть близким к номинальному напряжению ваттметра.

2. 6. Показания вольтметра, измеряющего напряжение в цепи контрольной обмотки, должны составлять не менее  $\frac{2}{3}$  шкалы.

2. 7. Корпус статора заземляют.

2. 8. Термодары устанавливают в пазах, обеспечивая плотное прилегание их к сердечнику с помощью клиньев из негорючего материала. Устанавливают термометры в пазы сердечника статора и термометр на расстоянии 1 – 2 м. от двигателя для измерения температуры окружающего воздуха.

2. 9. Производят пробное включение намагничивающей обмотки, записывают показания всех приборов, затем показания приборов сверяют с расчетными значениями. При необходимости изменяют число витков намагничивающей и контрольной обмоток (доматывают или отматывают витки до получения индукции 1 Тл).

### 3. Проведение испытаний, обработка результатов.

3. 1. Включают напряжение. Через 10 минут напряжение отключают, на ощупь проверяют нагрев зубцов сердечника по всей внутренней поверхности статора, выбирают наиболее холодные три-четыре зубца и устанавливают в них термодары и термометры согласно п. 2. 8.

3. 2. Включают напряжение и через 10 минут вновь отключают. Отыскивают на ощупь зубцы имеющие повышенный нагрев и отмечают мелом. В этих зубцах также устанавливают термодары, термометры.

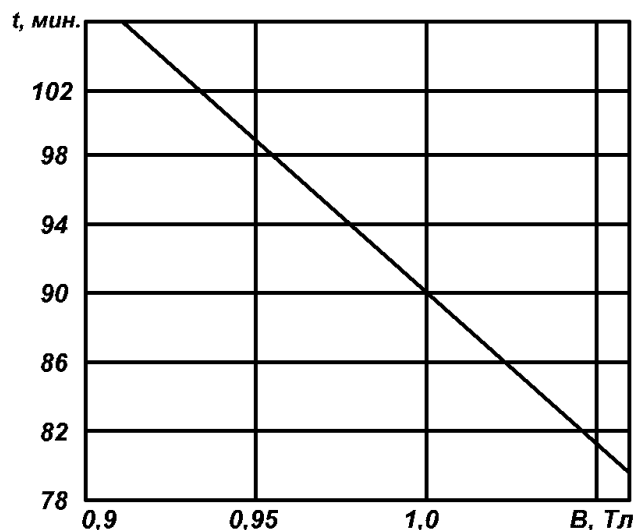


Рис. 2. Длительность прогрева сердечника статора в зависимости от индукции.

3. 3. Составляют эскиз расположения термопар и термометров при испытании.

Примечание. В участках сердечника статора, подвергавшихся ремонту, обязательно устанавливают термодатчики.

3. 4. Производят запись показаний приборов до начала испытаний.

3. 5. Включают напряжение и в течение 90 мин. ведут прогрев сердечника статора. Если значение индукции отличается от заданной (1 Тл), необходимо время прогрева изменить в соответствии с графиком на рис. 2.

3. 6. Испытания сердечника немедленно прекратить, отключив питание, если температура какой-либо точки достигает 100°C, если возникнут искры или появится дым.

3. 7. Показания всех приборов записывают в формуляр протокола. По окончании испытания сердечника оформляют протокол испытания сердечника с заключением о его состоянии.